

海岸保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項  
 渡島東沿岸  
 室蘭～豊浦ゾーン(室蘭市～豊浦町) (ゾーン全2葉の内第1葉)

| ゾーン区分             | 図面番号    | 課題    |           | 現状の問題点                 | 海岸保全の方向・施策  | 海岸保全施設の整備に関する事項                                    |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            | 維持又は修繕の方法  |  |  |  |
|-------------------|---------|-------|-----------|------------------------|---|--|------|------|-------------|---------------|-----------|--------|-------------------------|--------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|
|                   |         | 大項目   | 小項目       |                        |   | 区域   |      |      |             |               |           | 規模(現況) |                         |        |            | 規模(計画)    |            |  | 受益の地域及びその状況  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   | 市町村名   | 地区番号 | 地区名  | 計画区域        | 所属省庁区分        | 区域番号      | 種類     | 新設「○」<br>改良「◎」<br>現況「-」 | 規模(現況) |            | 規模(計画)    |            |  | 地域   | 状況   |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        |                         | 延長等    | 天端高(T.P.m) | 延長等       | 天端高(T.P.m) |  |  |  |  |
| 番号                | 事項      |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 室蘭～豊浦ゾーン(室蘭市～豊浦町) | 1/5     | 防護    | ①         | 越波・高潮被害に備えた海岸保全施設整備の促進 | 伊達市～虹田町で施設の被害が多い。室蘭市～伊達町では背後に住宅地等の異変が多く、被害の拡大が懸念される。津波により背後集落が浸水する危険性がある。 | 津岸種類、離岸堤等を中心とした越波対策の充実にを図る。津波対策として護岸を設置する。         | 室蘭市  | 4    | 本町          | 本町地先          | 水管理・国土保全局 | ①-1    | 離岸堤                     | ○      | 2基140      | +2.0      | 2基140      | +3.0   | 室蘭市の一部   | 街地外  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | ◎      | -          | -         | 253        | +3.5   |  |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | ○      | 110        | +2.5～+3.8 | 110        | +3.5～+4.8  |  |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      | 5    | 幸町          | 幸町地先～常盤町地先    | 水管理・国土保全局 | ①-2    | 突堤                      | -      | 1基90       | +2.0      | 1基80       | +2.0   | 街地外  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 離岸堤                     | ○      | 2基90       | +2.0      | 2基90       | +3.0   |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | ◎      | -          | -         | 79         | +3.5   |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      | 9    | 大黒島         | 大黒島地先         | 港湾局       | ①-3    | 護岸                      | ◎      | -          | -         | 280        | +2.0   | 港湾、緑地  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | ◎      | -          | -         | 300        | +2.8   |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | ○      | 130        | +4.7～+4.9 | 130        | +3.5～+5.9  |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   | 1/5～2/5 |       |           |                        |   |  | 伊達市  | 10   | 南黄金         | 南黄金町地先        | 水管理・国土保全局 | ①-12   | 護岸                      | ○      | 304        | +3.6～+4.0 | 304        | +2.7～+5.0  | 伊達市の一部   | 住宅地  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | -      | 550        | +3.6～+4.0 | 550        | +3.6～+4.0  |  |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 突堤                      | -      | 7基280      | -0.6～+2.1 | 7基280      | -0.6～+2.1  |  |  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 消波堤                     | -      | 380        | +1.5～+3.0 | 380        | +1.5～+3.0  |  |  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      | 11   | 北黄金         | 北黄金町地先        | 水管理・国土保全局 | ①-13   | 護岸                      | ○      | 380        | +3.5～+3.6 | 380        | +2.7～+4.6  | 住宅地  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 突堤                      | -      | 3基150      | +1.0～+2.3 | 3基150      | +1.0～+2.3  |  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |
|                   | 2/5     |       |           |                        |   |  |      | 12   | 南穂府         | 南穂府町地先        | 水管理・国土保全局 | ①-5    | 消波堤                     | -      | 330        | +1.2～+2.6 | 330        | +1.2～+2.6  | 住宅地  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | ◎      | -          | -         | 340        | +2.7～+4.5  |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | ○      | 450        | +4.5～+4.8 | 450        | +3.6～+5.8  |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   | 2/5～3/5 |       |           |                        |   |  |      | 13   | 穂府          | 北穂府町地先～南穂府町地先 | 農振局       | ①-6    | 護岸                      | ◎      | -          | -         | 1,830      | +2.5   | 農用地ほか  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 護岸                      | ○      | 1,830      | +5.9      | 1,830      | +6.9   |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 突堤                      | -      | 1,830      | -         | 1,830      | -  |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 水門・陸開                   | -      | 5          | -         | 5          | -  |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |
|                   | 3/5～4/5 |       |           |                        |   |  |      | 16   | 舟岡          | 舟岡町地先         | 水管理・国土保全局 | ①-15   | 護岸                      | -      | 880        | +3.5～+4.0 | 880        | +3.5～+4.0  | 漁港・住宅地   | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | 消波堤                     | -      | 220        | +1.2      | 220        | +1.2   |  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |
| 護岸                |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | ◎                       | -      | -          | 475       | +2.7       | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |  |  |
| 護岸                |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | ◎                       | -      | -          | 500       | +2.7       | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |  |  |
| 護岸                |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           |        | -                       | 310    | +3.5～+3.8  | 310       | +3.5～+3.8  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |  |
| 4/5               |         |       |           |                        |   |  | 17   | 伊達漁港 | 西浜町地先       | 水産庁           | ①-16      | 消波堤    | -                       | 160    | +2.3～+2.8  | 160       | +2.3～+2.8  | 港湾・住宅地   | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ◎                       | -      | -          | 764       | +2.6       |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ○                       | 1,796  | +2.5～+3.5  | 1,796     | +2.6～+4.5  |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | -                       | 110    | +3.5       | 110       | +3.5       |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | -                       | 1,020  | +3.9～+4.1  | 1,020     | +3.9～+4.1  |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 消波堤    | -                       | 60     | +2.8～+3.7  | 60        | +2.8～+3.7  |  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 1基40   | +1.1～+2.4  | 1基40      | +1.1～+2.4  |  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | -                       | 470    | +4.0       | 470       | +4.0       |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 1基80   | +2.0       | 1基80      | +2.0       |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 4/5    |                         |        |            |           |            |  |  | 21   | 向有珠(有珠漁港)  |
| 護岸                | ◎       | -     | -         | 764                    | +2.6  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 護岸                | ○       | 1,796 | +2.5～+3.5 | 1,796                  | +2.6～+4.5   | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 護岸                | -       | 110   | +3.5      | 110                    | +3.5  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 護岸                | -       | 1,020 | +3.9～+4.1 | 1,020                  | +3.9～+4.1   | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 消波堤               | -       | 60    | +2.8～+3.7 | 60                     | +2.8～+3.7   | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 突堤                | -       | 1基40  | +1.1～+2.4 | 1基40                   | +1.1～+2.4   | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 護岸                | -       | 470   | +4.0      | 470                    | +4.0  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 突堤                | -       | 1基80  | +2.0      | 1基80                   | +2.0  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |      |      |             |               |           |        |                         |        |            |           |            |  |  |  |  |
| 4/5               |         |       |           |                        |   |  | 22   | 入江   | 入江町地先       | 水管理・国土保全局     | ①-8       |        |                         |        |            |           |            | 護岸   |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ○                       | 470    | +2.6～+4.0  | 470       | +3.6～+5.0  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 離岸堤    | -                       | 7基700  | +2.0       | 7基700     | +2.0       | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 消波堤    | -                       | 30     | +0.7       | 30        | +0.7       | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 15基90  | +0.2～+2.2  | 15基90     | +0.2～+2.2  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | -                       | 1,020  | +3.9～+4.1  | 1,020     | +3.9～+4.1  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 消波堤    | -                       | 60     | +2.8～+3.7  | 60        | +2.8～+3.7  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 1基40   | +1.1～+2.4  | 1基40      | +1.1～+2.4  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハトール)により、適切な維持・修繕を行う。 |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | -                       | 470    | +4.0       | 470       | +4.0       | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 1基80   | +2.0       | 1基80      | +2.0       | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |  |  |
| 4/5               |         |       |           |                        |   |  | 23   | 虹田   | 宇高砂地先～宇大磯地先 | 水管理・国土保全局     | ①-9       | 護岸     | ◎                       | -      | -          | 1,890     | +1.0       | 豊浦町の一部   | 漁港・住宅地   | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ○                       | 1,890  | +4.3～+5.5  | 1,890     | +4.3～+5.5  |  |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | -                       | 617    | +2.3～+3.5  | 617       | +2.3～+3.5  |  |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 消波堤    | -                       | 31     | -          | 31        | -          |  |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 消波堤    | -                       | 170    | -1.0       | 170       | -1.0       |  |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 410    | +2.6～+3.2  | 410       | +2.6～+3.2  |  |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 離岸堤    | -                       | 231    | +0.0～+2.0  | 231       | +0.0～+2.0  |  |  | 現在行っている海岸施設等のハトール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ◎                       | -      | -          | 1,190     | +5.8       |  |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ○                       | 1,021  | +4.8       | 1,021     | +5.8       |  |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 755    | -          | 755       | -          |  |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |
| 4/5               |         |       |           |                        |   |  | 27   | 高岡   | 宇高岡地先       | 農振局           | ①-10      | 陸開     | -                       | 2      | -          | 2         | -          | 農用地ほか  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ◎                       | -      | -          | 1,190     | 0.0        |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ○                       | 755    | +4.8       | 755       | +5.8       |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 755    | -          | 755       | -          |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 陸開     | -                       | 2      | -          | 2         | -          |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ◎                       | -      | -          | 1,190     | 0.0        |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 護岸     | ○                       | 755    | +4.8       | 755       | +5.8       |  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。  |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 突堤     | -                       | 755    | -          | 755       | -          |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |  |
|                   |         |       |           |                        |   |  |      |      |             |               |           | 陸開     | -                       | 2      | -          | 2         | -          |  | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                     |  |  |




海岸保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

渡島東沿岸

室蘭～豊浦ゾーン(室蘭市～豊浦町) (ゾーン全2案の内第1案)

| ゾーン区分   | 図面番号 | 課題      |                     | 海岸の保全に関する事項   |   | 海岸保全施設の整備に関する事項                                   |      |               |             |           |                |  |                         |      |             | 維持又は修繕の方法      |                                |                                |   |  |
|---------|------|---------|---------------------|---|---|---|------|---------------|-------------|-----------|----------------|--|-------------------------|------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
|         |      | 大項目     | 小項目                 | 現状の問題点  | 海岸保全の方向・施策  | 区域  |      |               |             |           | 規模(現況)         |  | 規模(計画)                  |      | 受益の地域及びその状況 |                |                                |                                |   |  |
|         |      |         |                     |   |   | 市町村名  | 地区番号 | 地区名           | 計画区域        | 所属省庁区分    | 区域番号           | 種類   | 新設「◎」<br>改良「○」<br>現況「-」 | 延長等  | 天端高(T.P.m)  |                | 延長等                            | 天端高(T.P.m)                     | 地域  | 状況   |
| 5/5     |      |         |                     |   |   | 30  | 札文華  | 字札文華地先        | 農振局         | ③-6       | 養浜             | ◎  | -                       | -    | 336         | +5.8<br>(+2.7) | 公共用地                           | 現在行っている日常点検により、適切な維持・修繕を行う。    |   |  |
|         |      |         |                     |   |   |   |      |               |             |           | 潜堤             | ◎  | -                       | -    | 336         | 0.0            |                                |                                |   |  |
|         |      |         |                     |   |   |   |      |               |             |           | 護岸             | ○  | 267                     | +4.8 | 267         | +5.8<br>(+2.7) |                                |                                | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。 |  |
|         |      |         |                     |   |   |   |      |               |             |           | 突堤             | -  | 311                     | -    | 311         | -              |                                |                                | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                    |  |
|         | ④    | 自然環境の保全 | ・地球圏ではハマヤサの葉殖地が存在する | ・生息している生物に配慮した海岸保全を図る                               | 当ゾーンにおいては、適宜左記の方向・施策に配慮する   |   |      |               |             |           |                |  |                         |      | ※           |                |                                |                                |   |  |
| 1/5     | 利用   | ⑤       | 利便施設や海岸利用の向上と安全対策   | ・利便施設、海岸利用に際し安全対策が不十分な箇所がある<br>・海岸へのアクセスが十分整備されていない | ・安全で気軽に楽しめるような施設の整備を進める<br>・アクセスを容易にする等海岸利用に配慮した整備を図る<br>・海岸利用者の安全を確保するために、関係機関との連携を図り、看板等設置による安全対策を進める | 室蘭市   | 4    | 本町            | 本町地先        | 水管理・国土保全局 | ⑤-1            | 護岸   | ◎                       | -    | -           | 363            | +3.5<br>(+2.7)                 | 室蘭市の一部                         | 街地外   | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。    |
|         |      |         |                     |   |   | 5   | 幸町   | 幸町地先～常盤町地先    | 水管理・国土保全局   | ⑤-2       | 護岸             | ◎  | -                       | -    | 209         | +3.5<br>(+2.7) | 街地外                            |                                | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。 |  |
| 2/5     |      |         |                     |   |   | 伊達市   | 11   | 北黄金           | 北黄金町地先      | 水管理・国土保全局 | ⑤-3            | 離岸堤  | ◎                       | -    | -           | 2,090          | +2.0                           | 伊達市の一部                         | 住宅地・農地  | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハットロール)により、適切な維持・修繕を行う。 |
|         |      |         |                     |   |   | 13  | 稀府   | 北稀府町地先～南稀府町地先 | 農振局         | ⑤-4       | 離岸堤            | ◎  | -                       | -    | 1,830       | +2.5           | 農用地ほか                          |                                | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                    |  |
|         |      |         |                     |   |   | 護岸  | ○    | 1,830         | +5.9        | 1,830     | +6.9<br>(+2.7) | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。    |                         |      |             |                |                                |                                |   |  |
|         |      |         |                     |   |   | 突堤  | -    | 1,830         | -           | 1,830     | -              | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                       |                         |      |             |                |                                |                                |   |  |
| 4/5     |      |         |                     |   |   | 洞爺湖町(紀田)  | 23   | 紀田            | 宇高砂地先～宇大磯地先 | 水管理・国土保全局 | ⑤-5            | 護岸   | ◎                       | -    | -           | 1,833          | +4.1<br>(+2.7)                 | 洞爺湖町(紀田)の一部                    | 市街地、住宅地・公共用地                                      | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。    |
|         |      |         |                     |   |   | 突堤  | ◎    | -             | -           | 1,833     | +2.0           | 現在行っている日常点検(月1回の通常、年1回の定期、異常時ハットロール)により、適切な維持・修繕を行う。 |                         |      |             |                |                                |                                |   |  |
|         |      |         |                     |   |   | 豊浦町   | 26   | 旭(豊浦漁港)       | 宇幸町地先～      | 水産庁       | ⑤-6            | 養浜   | ◎                       | -    | -           | 490            | +1.0                           | 豊浦町の一部                         | 漁港・住宅地  | 現在行っている漁港施設等のハットロール体制により適切な維持・修繕を行う。                 |
|         |      |         |                     |   |   | 27  | 高岡   | 宇高岡地先         | 農振局         | ⑤-7       | 養浜             | ◎  | -                       | -    | 1,190       | +5.8<br>(+2.7) | 農用地ほか                          |                                | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                    |  |
| 潜堤      | ◎    | -       | -                   | 1,190   | 0.0   | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                    |      |               |             |           |                |  |                         |      |             |                |                                |                                |   |  |
| 護岸      | ○    | 1,021   | +4.8                | 1,021   | +5.8<br>(+2.7)  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。 |      |               |             |           |                |  |                         |      |             |                |                                |                                |   |  |
| 4/5～5/5 |      |         |                     |   |   | 30  | 札文華  | 字札文華地先        | 農振局         | ⑤-8       | 突堤             | -  | 755                     | -    | 755         | -              | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。 |                                |   |  |
|         |      |         |                     |   |   |   |      |               |             |           | 陸揚             | -  | 2                       | -    | 2           | -              | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。 |                                |   |  |
|         |      |         |                     |   |   |   |      |               |             |           | 養浜             | ◎  | -                       | -    | 336         | +5.8<br>(+2.7) | 公共用地                           | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。 |   |  |
|         |      |         |                     |   |   |   |      |               |             |           | 潜堤             | ◎  | -                       | -    | 336         | 0.0            |                                | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。 |   |  |
| 護岸      | ○    | 267     | +4.8                | 267   | +5.8<br>(+2.7)  | 現在行っている日常点検に加え、今後策定する長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な維持・修繕を行う。 |      |               |             |           |                |  |                         |      |             |                |                                |                                |   |  |
| 突堤      | -    | 311     | -                   | 311   | -   | 現在行っている日常点検・点検により、適切な維持・修繕を行う。                    |      |               |             |           |                |  |                         |      |             |                |                                |                                |   |  |

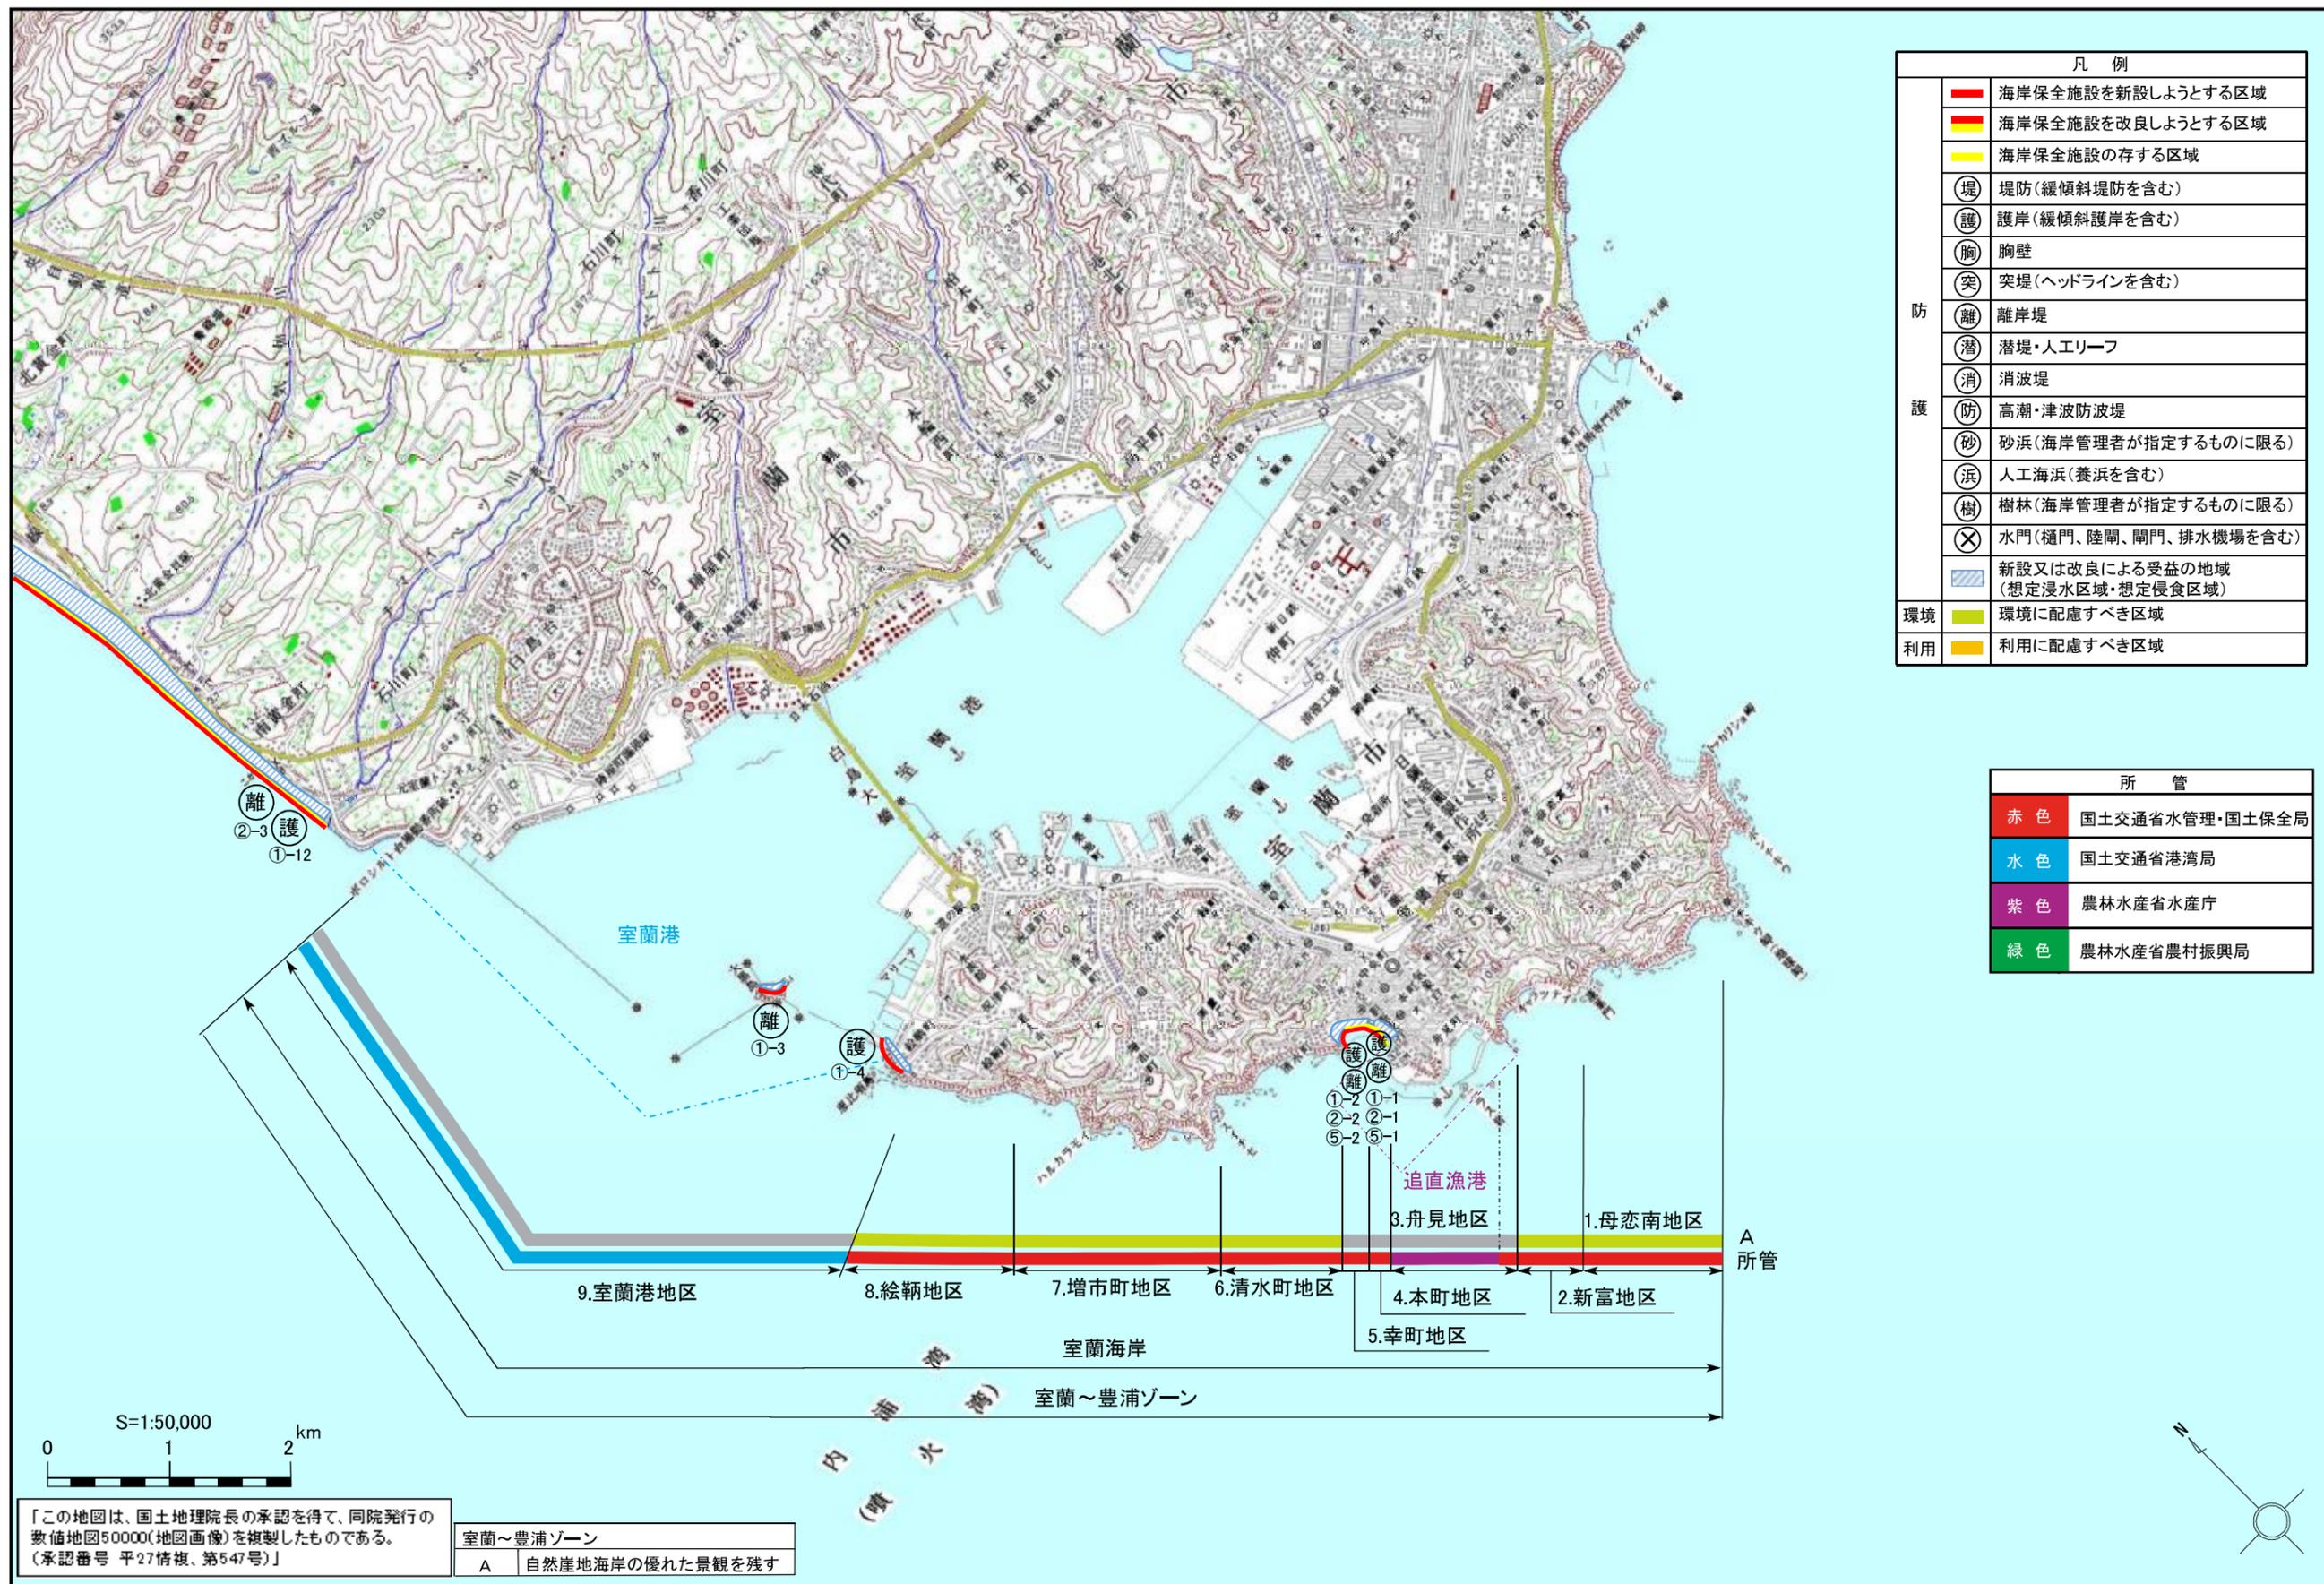


| 凡 例 |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| ■   | 海岸保全施設を新設しようとする区域                 |
| ■   | 海岸保全施設を改良しようとする区域                 |
| ■   | 海岸保全施設の存する区域                      |
| ⊕   | 堤防(緩傾斜堤防を含む)                      |
| ⊖   | 護岸(緩傾斜護岸を含む)                      |
| ⊗   | 胸壁                                |
| ⊕   | 突堤(ヘッドラインを含む)                     |
| ⊖   | 離岸堤                               |
| ⊗   | 潜堤・人工リーフ                          |
| ⊕   | 消波堤                               |
| 防   | 高潮・津波防波堤                          |
| 砂   | 砂浜(海岸管理者が指定するものに限る)               |
| 浜   | 人工海浜(養浜を含む)                       |
| 樹   | 樹林(海岸管理者が指定するものに限る)               |
| ⊗   | 水門(樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む)              |
| ■   | 新設又は改良による受益の地域<br>(想定浸水区域・想定侵食区域) |
| 環境  | 環境に配慮すべき区域                        |
| 利用  | 利用に配慮すべき区域                        |

| 所 管 |                |
|-----|----------------|
| 赤 色 | 国土交通省水管理・国土保全局 |
| 水 色 | 国土交通省港湾局       |
| 紫 色 | 農林水産省水産庁       |
| 緑 色 | 農林水産省農村振興局     |


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の  
数値地図50000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平27情保、第547号)」

室蘭～豊浦ゾーン  
A 自然崖地海岸の優れた景観を残す

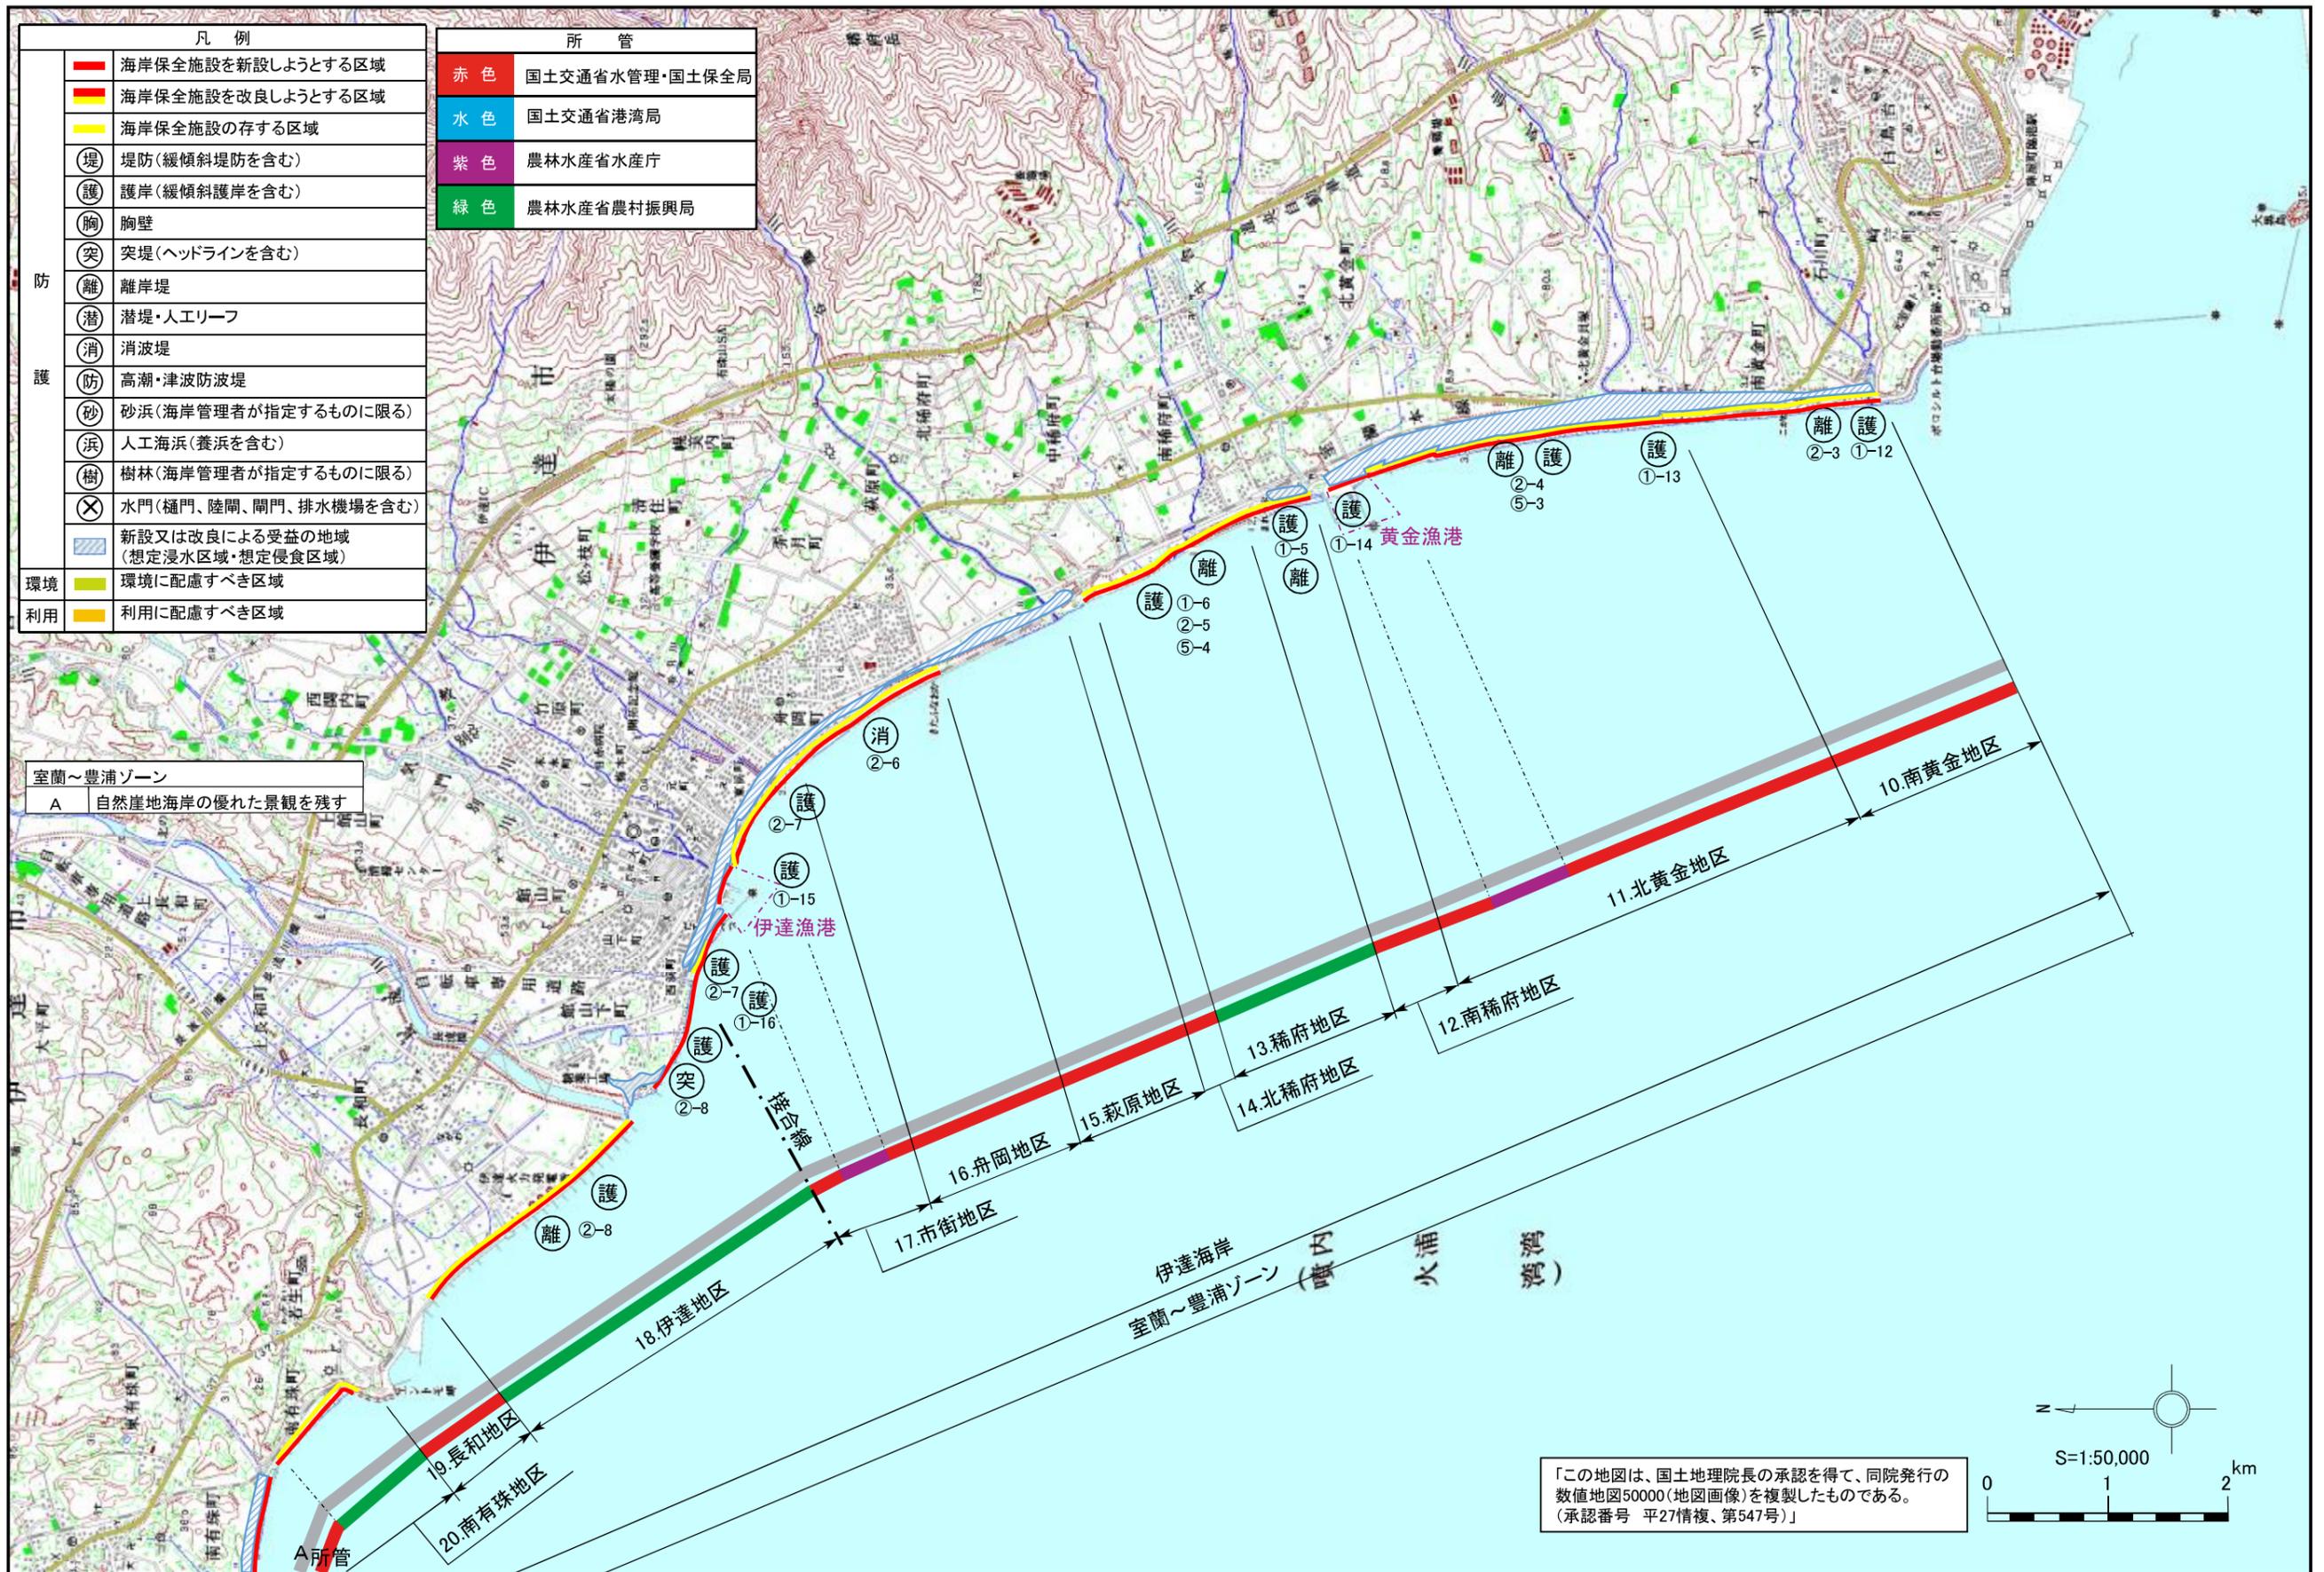

室蘭～豊浦ゾーン 図面番号 2/5

| 所管 |                |
|----|----------------|
| 赤色 | 国土交通省水管理・国土保全局 |
| 水色 | 国土交通省港湾局       |
| 紫色 | 農林水産省水産庁       |
| 緑色 | 農林水産省農村振興局     |

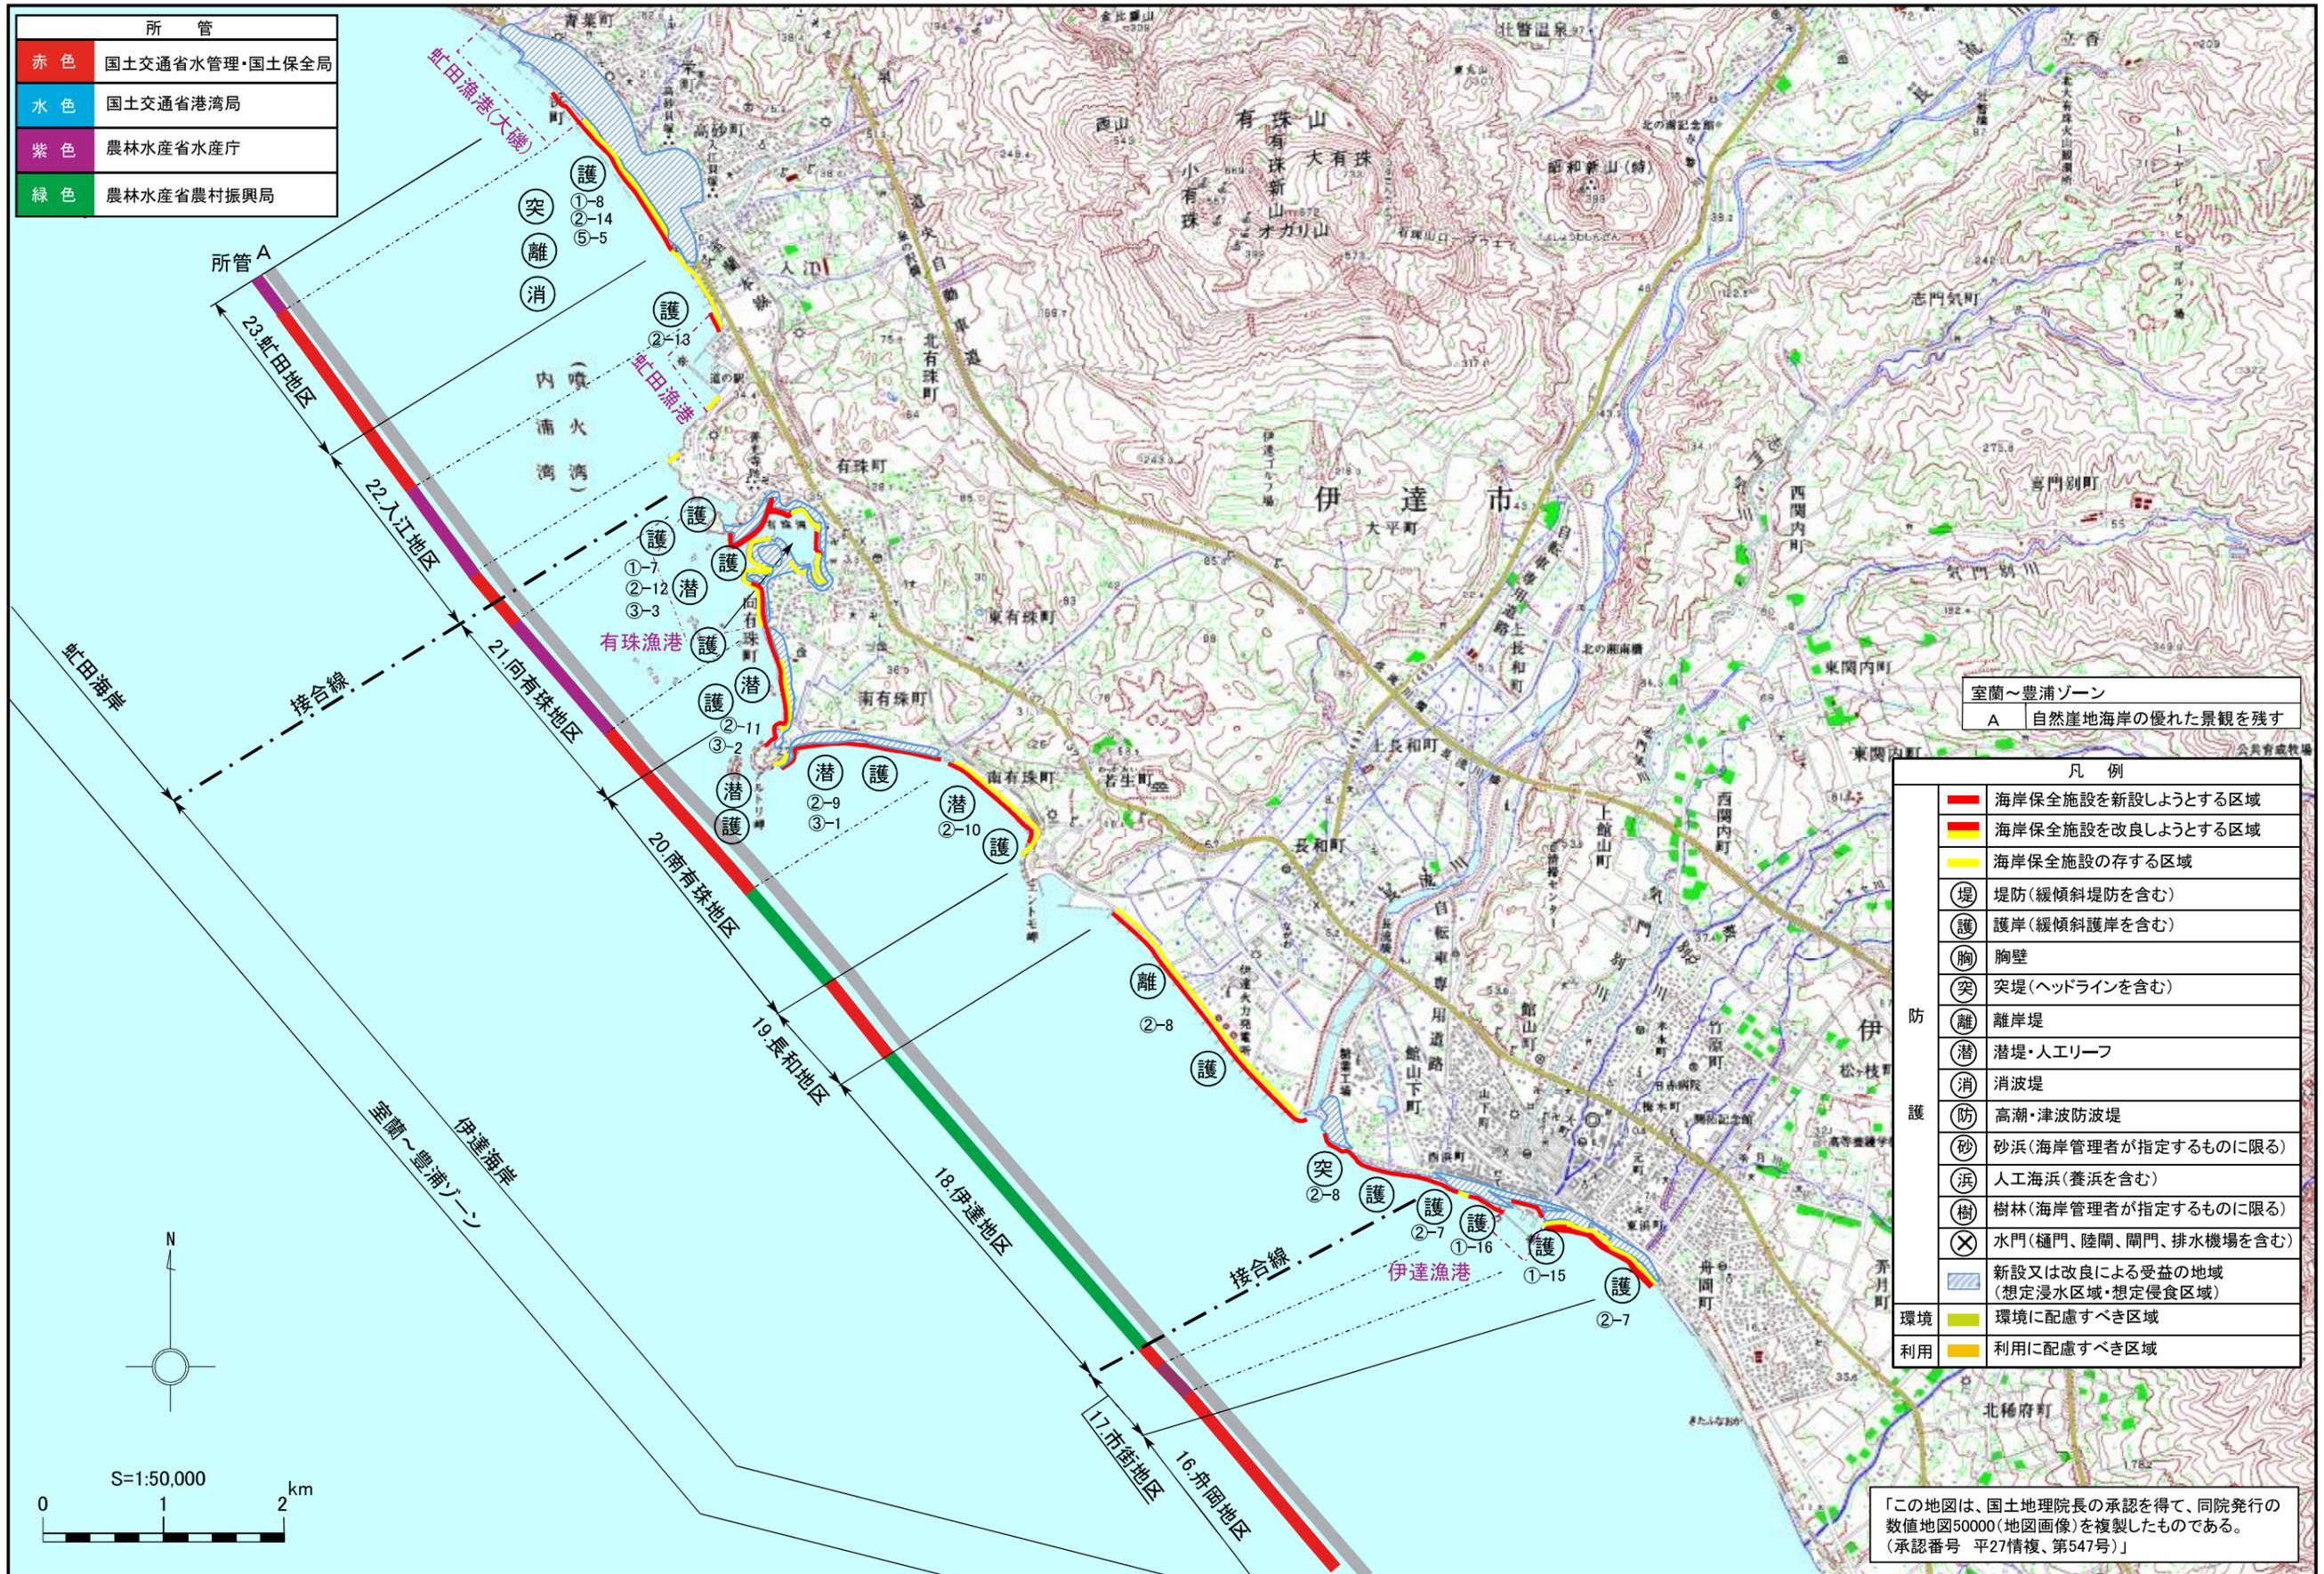


室蘭～豊浦ゾーン  
A 自然崖地海岸の優れた景観を残す

| 凡例                                  |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <span style="color:red">■</span>    | 海岸保全施設を新設しようとする区域             |
| <span style="color:orange">■</span> | 海岸保全施設を改良しようとする区域             |
| <span style="color:yellow">■</span> | 海岸保全施設の存する区域                  |
| Ⓜ                                   | 堤防(緩傾斜堤防を含む)                  |
| Ⓜ                                   | 護岸(緩傾斜護岸を含む)                  |
| Ⓜ                                   | 胸壁                            |
| Ⓜ                                   | 突堤(ヘッドラインを含む)                 |
| Ⓜ                                   | 離岸堤                           |
| Ⓜ                                   | 潜堤・人工リーフ                      |
| Ⓜ                                   | 消波堤                           |
| Ⓜ                                   | 高潮・津波防波堤                      |
| Ⓜ                                   | 砂浜(海岸管理者が指定するものに限る)           |
| Ⓜ                                   | 人工海浜(養浜を含む)                   |
| Ⓜ                                   | 樹林(海岸管理者が指定するものに限る)           |
| Ⓜ                                   | 水門(樋門、陸間、開門、排水機場を含む)          |
| <span style="color:blue">■</span>   | 新設又は改良による受益の地域(想定浸水区域・想定侵食区域) |
| ■                                   | 環境に配慮すべき区域                    |
| ■                                   | 利用に配慮すべき区域                    |

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平27情複、第547号)」

室蘭～豊浦ゾーン 図面番号 3/5

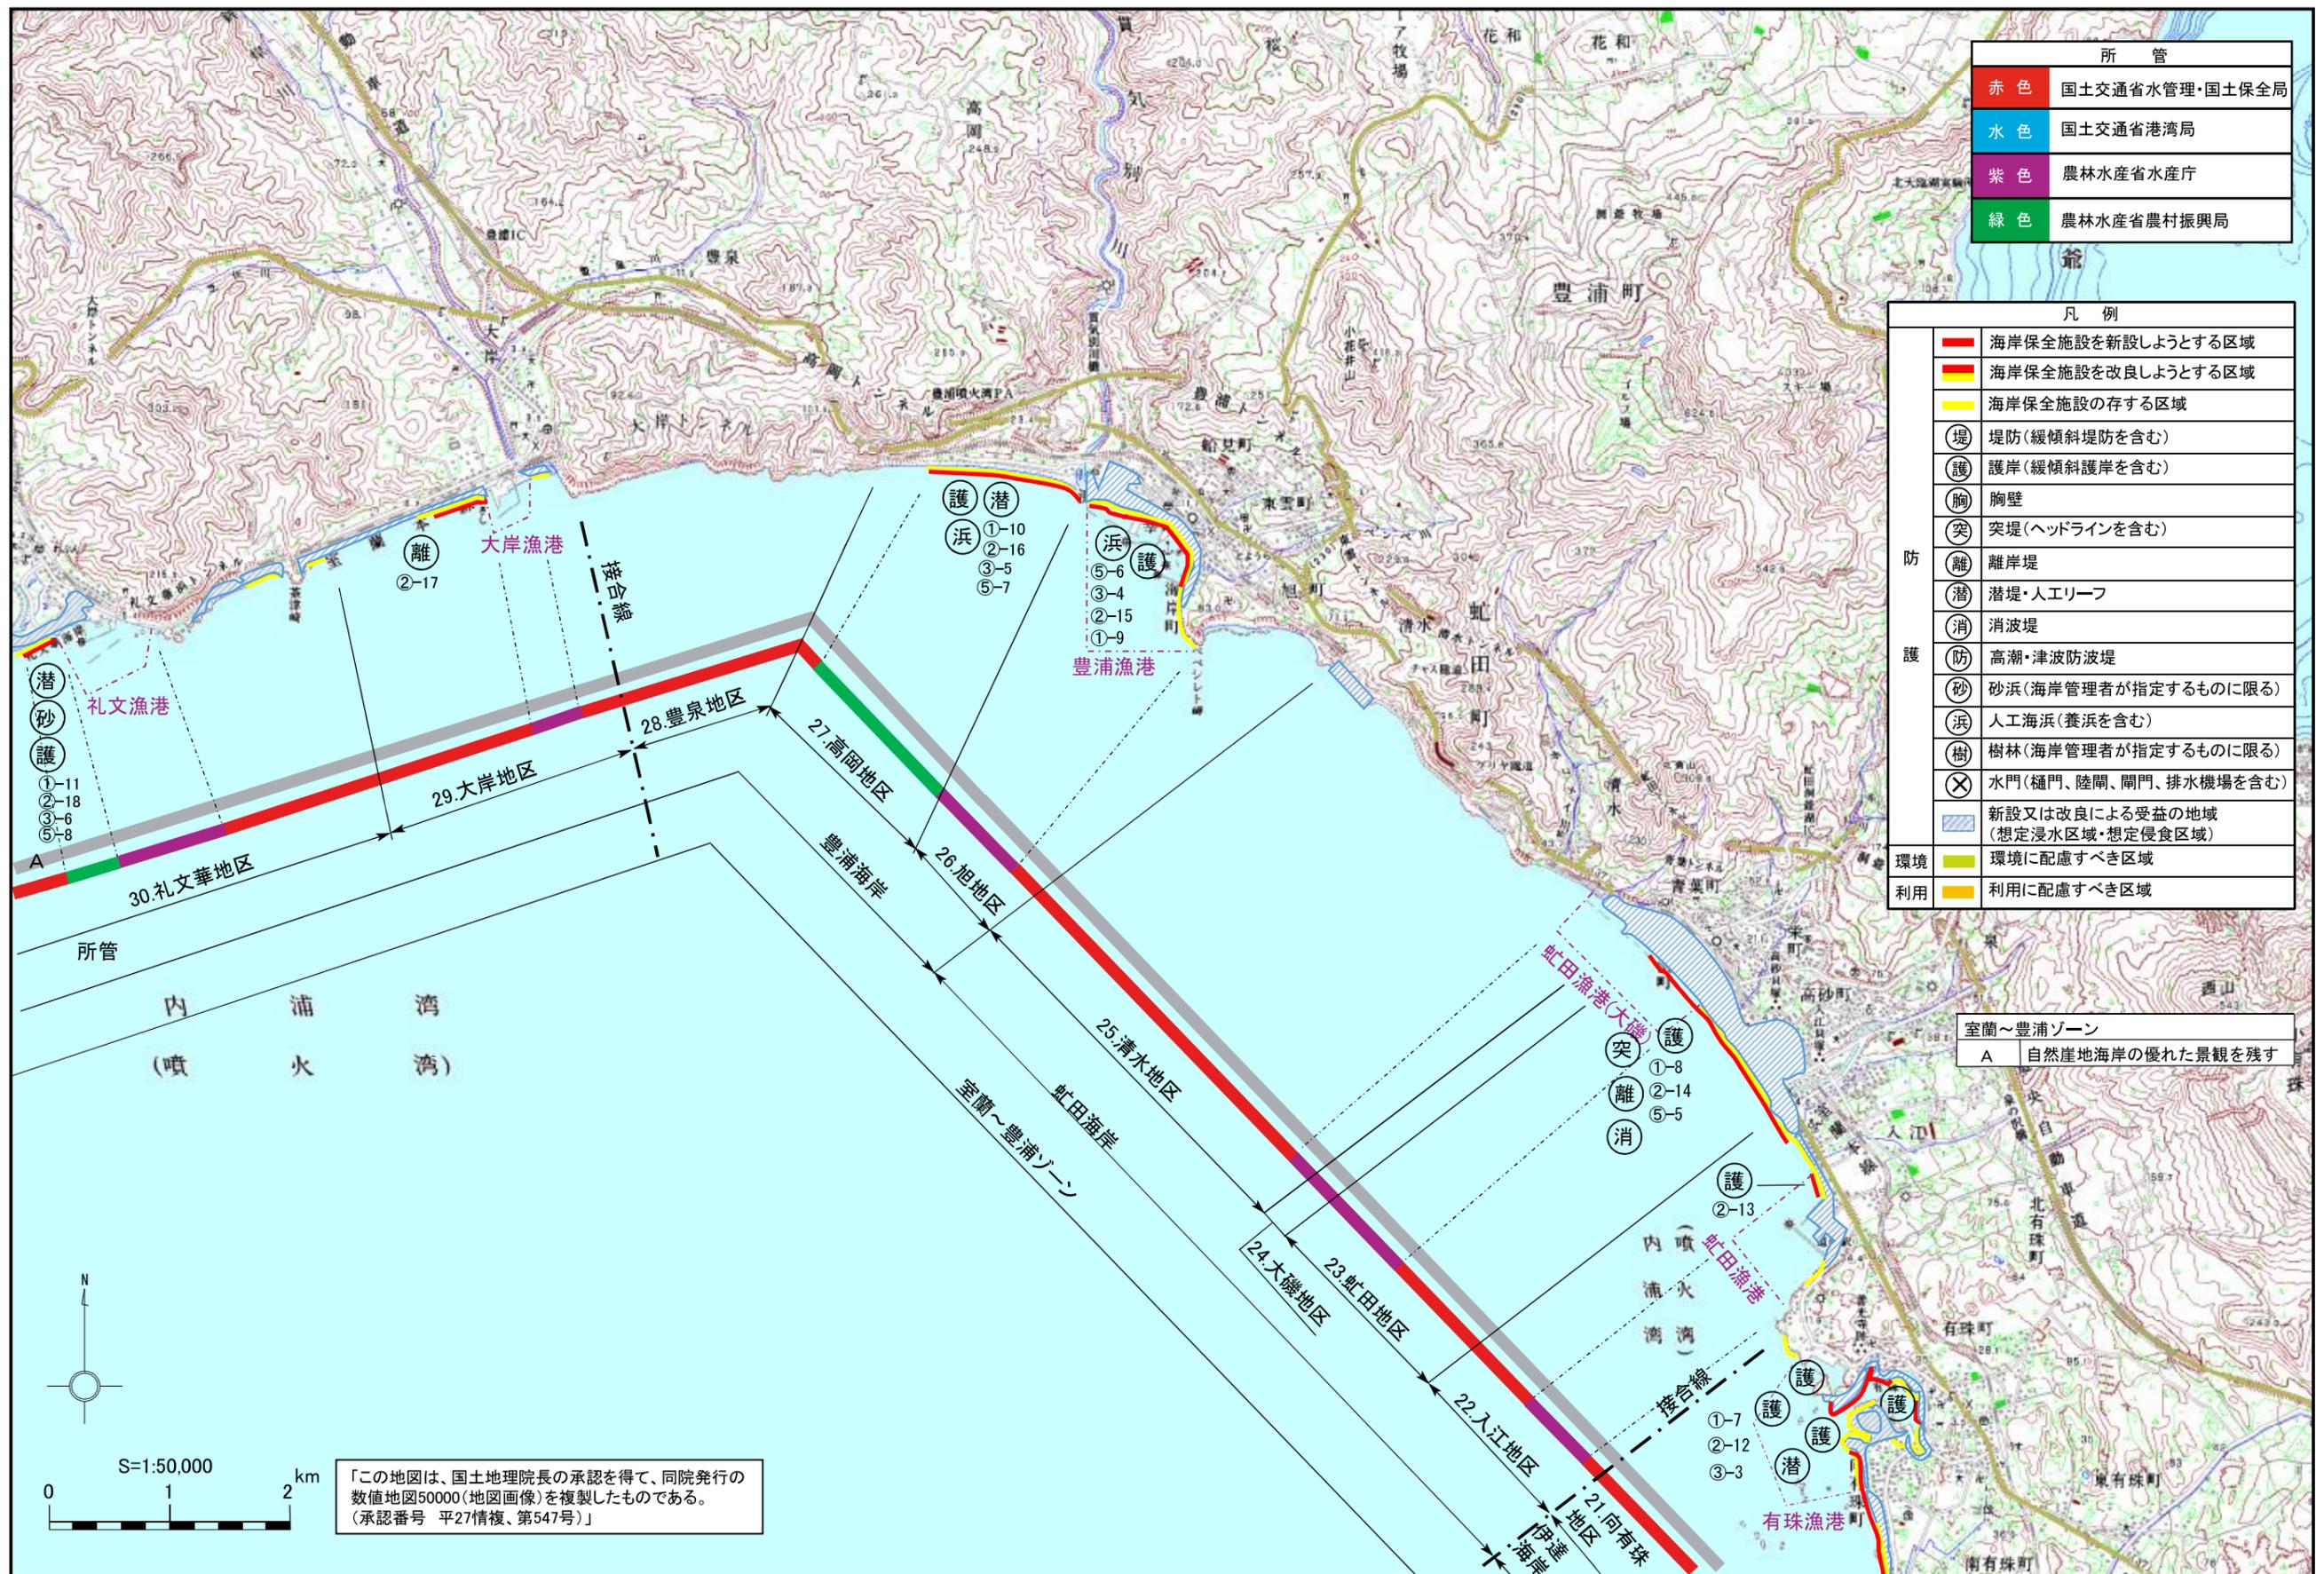


| 所管 |                |
|----|----------------|
| 赤色 | 国土交通省水管理・国土保全局 |
| 水色 | 国土交通省港湾局       |
| 紫色 | 農林水産省水産庁       |
| 緑色 | 農林水産省農村振興局     |

| 凡例     |                               |
|--------|-------------------------------|
| ■ (赤)  | 海岸保全施設を新設しようとする区域             |
| ■ (黄)  | 海岸保全施設を改良しようとする区域             |
| ■ (黄)  | 海岸保全施設の存する区域                  |
| ○ (堤)  | 堤防(緩傾斜堤防を含む)                  |
| ○ (護)  | 護岸(緩傾斜護岸を含む)                  |
| ○ (胸)  | 胸壁                            |
| ○ (突)  | 突堤(ヘッドラインを含む)                 |
| ○ (離)  | 離岸堤                           |
| ○ (潜)  | 潜堤・人工リーフ                      |
| ○ (消)  | 消波堤                           |
| ○ (防)  | 高潮・津波防波堤                      |
| ○ (砂)  | 砂浜(海岸管理者が指定するものに限る)           |
| ○ (浜)  | 人工海浜(養浜を含む)                   |
| ○ (樹)  | 樹林(海岸管理者が指定するものに限る)           |
| ○ (X)  | 水門(樋門、陸閘、開門、排水機場を含む)          |
| ■ (斜線) | 新設又は改良による受益の地域(想定浸水区域・想定侵食区域) |
| ■ (黄)  | 環境に配慮すべき区域                    |
| ■ (黄)  | 利用に配慮すべき区域                    |

室蘭～豊浦ゾーン  
A 自然崖地海岸の優れた景観を残す

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平27情複、第547号)」


室蘭～豊浦ゾーン 図面番号 4/5

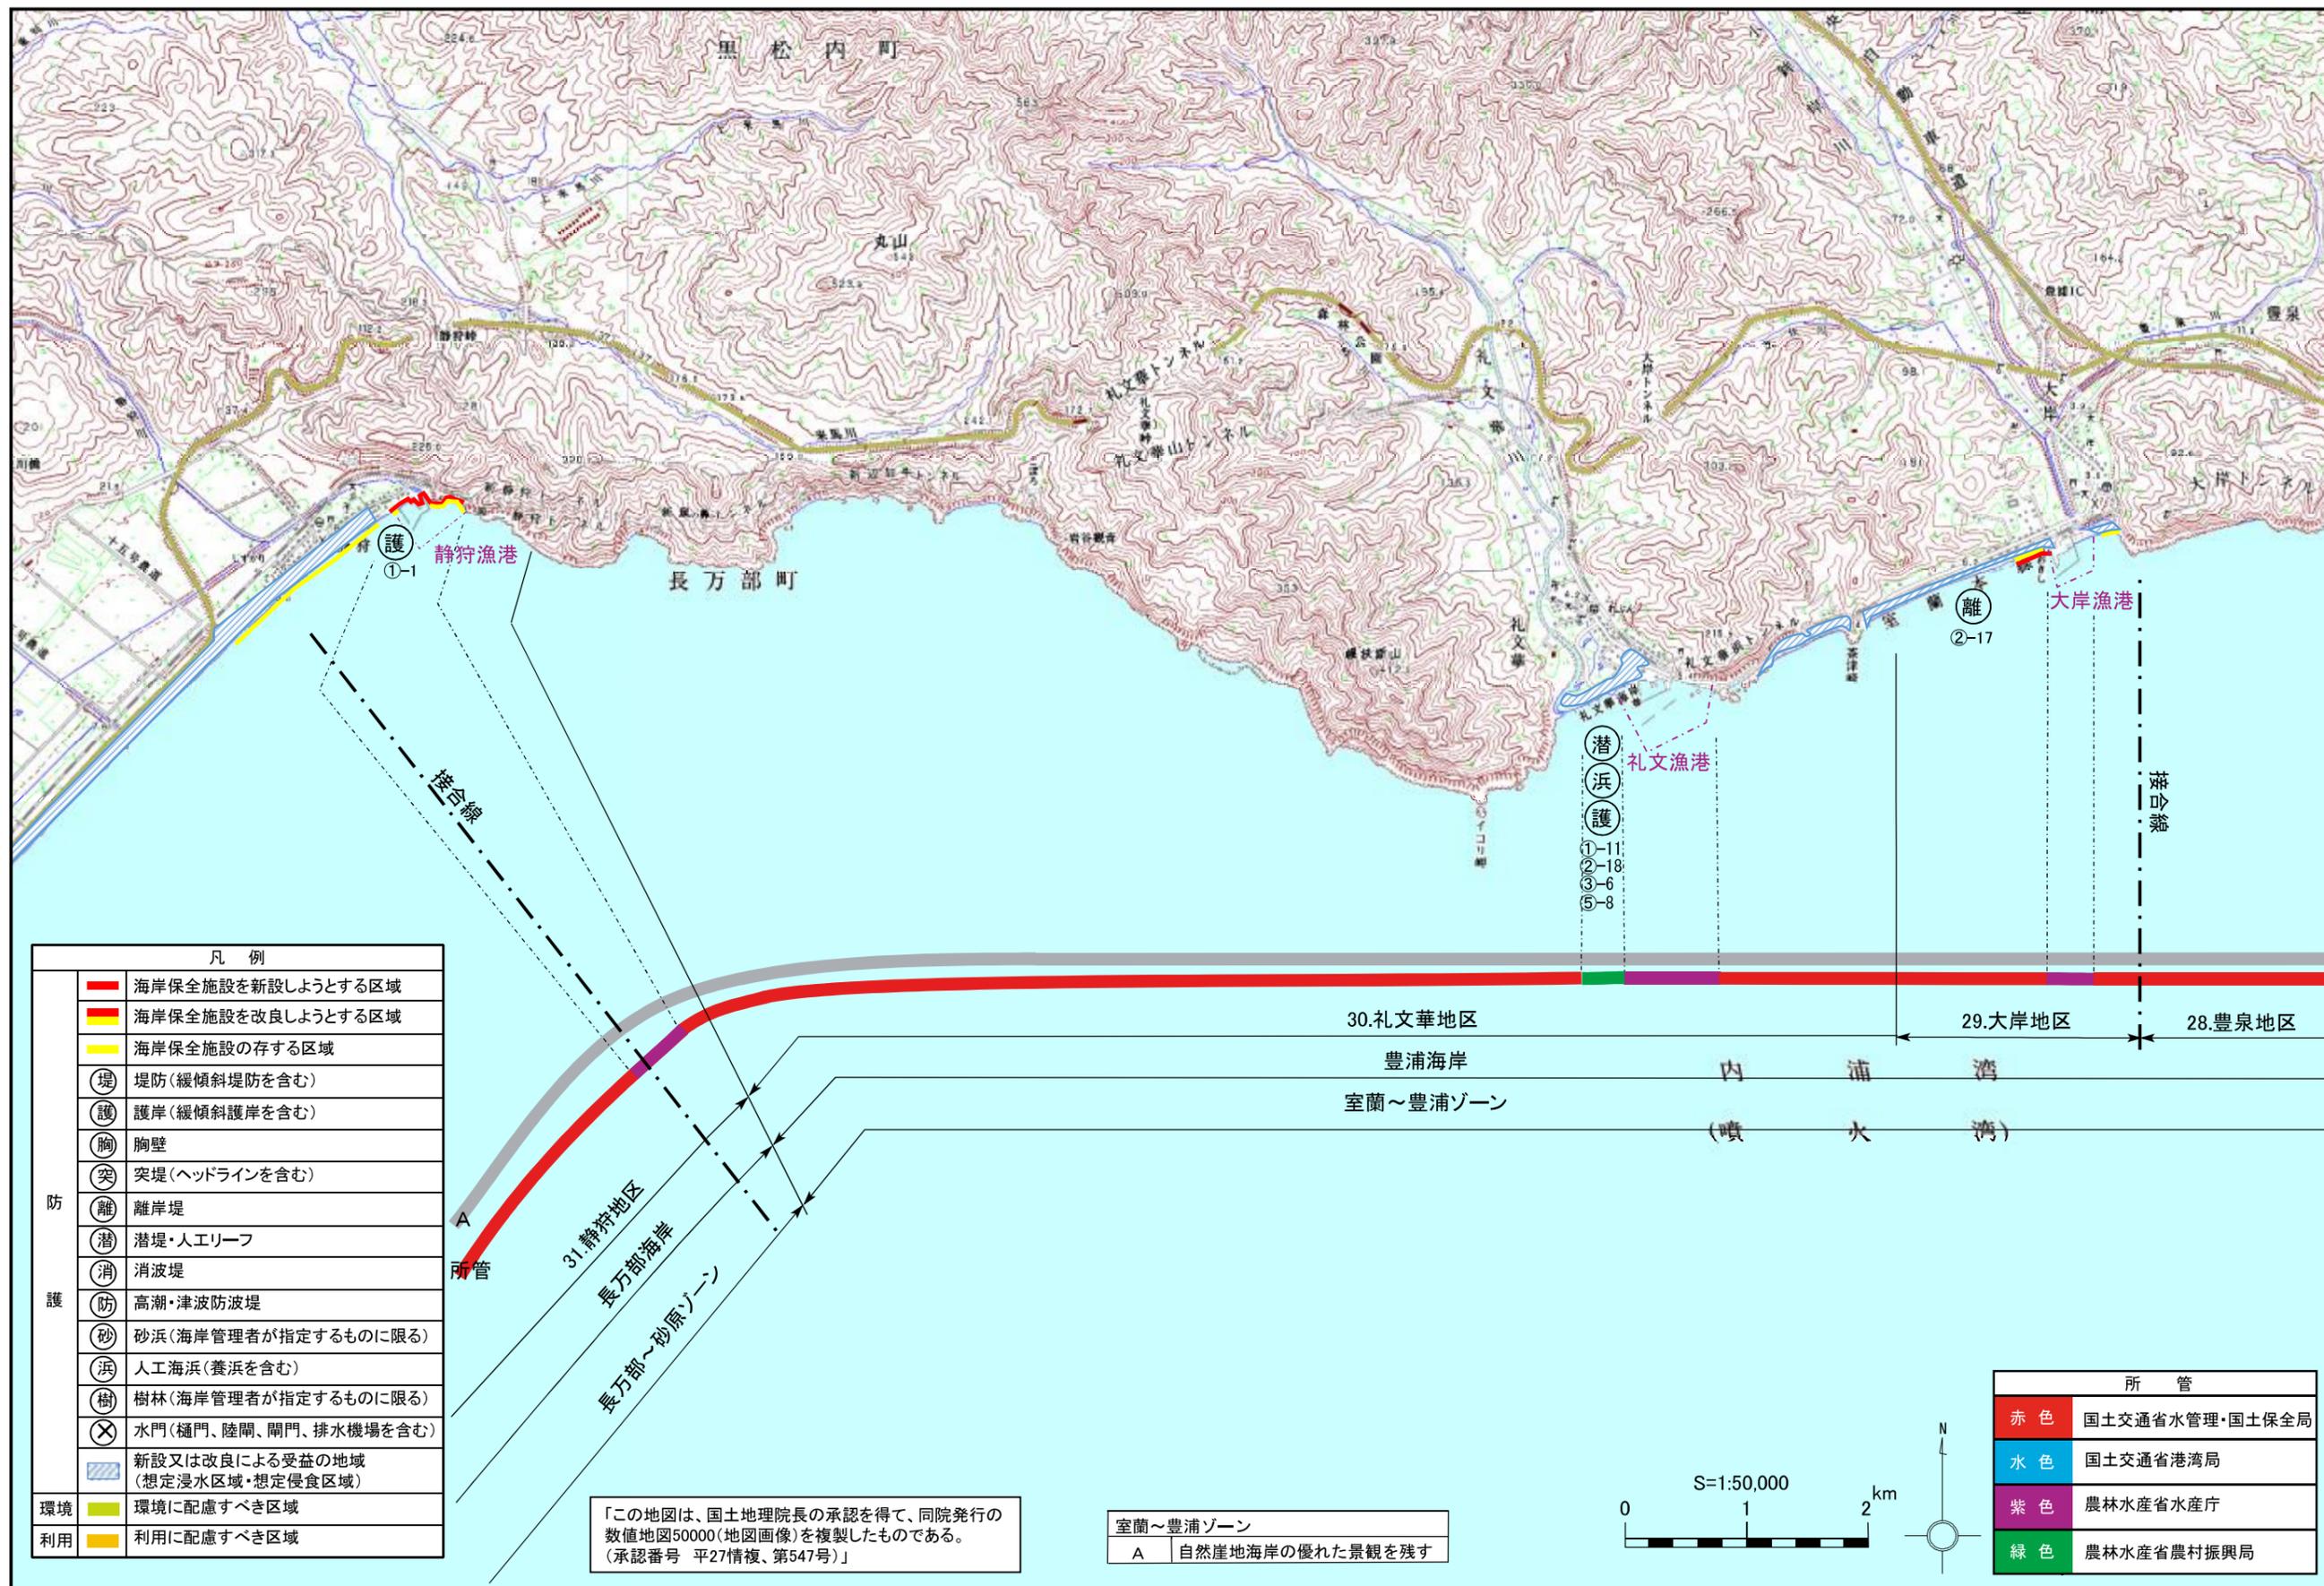

| 凡 例 |                               |
|-----|-------------------------------|
|     | 海岸保全施設を新設しようとする区域             |
|     | 海岸保全施設を改良しようとする区域             |
|     | 海岸保全施設の存する区域                  |
|     | 堤防(緩傾斜堤防を含む)                  |
|     | 護岸(緩傾斜護岸を含む)                  |
|     | 胸壁                            |
|     | 突堤(ヘッドラインを含む)                 |
|     | 離岸堤                           |
|     | 潜堤・人工リーフ                      |
|     | 消波堤                           |
|     | 高潮・津波防波堤                      |
|     | 砂浜(海岸管理者が指定するものに限る)           |
|     | 人工海浜(養浜を含む)                   |
|     | 樹林(海岸管理者が指定するものに限る)           |
|     | 水門(樋門、陸開、開門、排水機場を含む)          |
|     | 新設又は改良による受益の地域(想定浸水区域・想定侵食区域) |
|     | 環境に配慮すべき区域                    |
|     | 利用に配慮すべき区域                    |

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平27情復、第547号)」

室蘭～豊浦ゾーン  
A 自然崖地海岸の優れた景観を残す

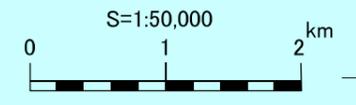

| 所 管 |                |
|-----|----------------|
| 赤 色 | 国土交通省水管理・国土保全局 |
| 水 色 | 国土交通省港湾局       |
| 紫 色 | 農林水産省水産庁       |
| 緑 色 | 農林水産省農村振興局     |

室蘭～豊浦ゾーン 図面番号 5/5